

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY
MỐI HÀN
PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM

TCVN 1548 - 87

tiêu chuẩn

Cơ quan biên soạn :

Bộ môn vật lý chất rắn

Trường Đại học Bách khoa Hà nội

Cơ quan đề nghị ban hành :

Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp

Cơ quan trình duyệt :

Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Cơ quan xét duyệt và ban hành :

Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Quyết định ban hành số : 602/QĐ ngày 18 tháng 11 năm 1987.

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Nhóm

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY		
Mối hàn		TCVN 1548 - 87
Phương pháp siêu âm		
Nondestructive testing Welded joints Ultrasonic methods		Khuyến khích áp dụng

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1548 - 74.

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp kiểm tra bằng siêu âm các mối hàn giáp mép, hàn chống, hàn góc và mối hàn hình chữ T bằng các phương pháp hàn sau: hàn hồ quang, hàn xì điện, hàn hơi, hàn tự động và hàn tiếp xúc để nối những cấu kiện từ kim loại và hợp kim của chúng. Tiêu chuẩn này không qui định cho việc kiểm tra các mối hàn dắp.

Mục đích của phương pháp để phát hiện các khuyết tật của mối hàn như vết nứt, hàn chưa ngầu, rò khí, ngâm xì và các khuyết tật khác trong mối hàn.

Mức độ cần thiết và khả năng tiến hành kiểm tra siêu âm, khối lượng kiểm tra cũng như mức qui định các khuyết tật cho phép được xác định trong các điều kiện kỹ thuật và yêu cầu của sản phẩm.

1. Giấy phép

- Người kiểm tra siêu âm phải có giấy phép của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.
- Các cơ sở sản xuất có nhu cầu về đào tạo thợ kiểm tra để nghị lên cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để đào tạo.
- Cơ quan chuyên môn có thẩm quyền về kiểm tra cùng với cơ sở đồng thời công nhận giấy phép được cấp.

2. Thiết bị kiểm tra

2.1. Khi kiểm tra cần sử dụng thiết bị siêu âm xác định được các loại độ, vị trí của mặt phản xạ để tiến hành kiểm tra các mối hàn.

Nhất thiết phải có bộ mẫu chuẩn để đo các thông số cơ bản của thiết bị trước khi tiến hành kiểm tra.

Các thiết bị siêu âm có tần số làm việc trong khoảng từ 1 MHz đến 10 MHz

2.2 Để kiểm tra cần sử dụng các máy thăm dò khuyết tại bằng siêu âm có các đầu dò không có bộ suy giảm hoặc bộ điều chỉnh đầu và cho phép xác định được tần số phân bố của mặt phản xạ

2.3 Đối với các đầu dò nghiêng cần phải rõ:

Giá trị danh nghĩa của tần số dao động siêu âm;

- Góc tới của sóng siêu âm (góc lăng kính đầu dò) hoặc góc khúc xạ chùm tia siêu âm vật liệu kiểm tra;

- Điểm phát của chùm tia siêu âm;

- Hình dạng và kích thước của đầu dò;

- Vận tốc sóng dọc trong vật liệu của lăng kính đầu dò ở nhiệt độ $20 \pm 5^\circ\text{C}$.

2.4. Giá trị dao động tần số siêu âm của đầu dò nghiêng không được vượt quá giá trị nghĩa 10%.

2.5. Vị trí của điểm danh dấu điểm phát của chùm tia siêu âm không vượt quá điểm thực tế nó $\pm 1 \text{ mm}$.

2.6. Góc của lăng kính không vượt quá giá trị danh nghĩa $\pm 30^\circ$.

2.7. Giá trị vạch chia thang độ của bộ suy giảm không lớn hơn 2 dB (dB). Cho phép sử dụng máy không có bộ suy giảm tương ứng với các yêu cầu ở mục 2.3.

2.8. Mẫu chuẩn. Các mẫu chuẩn dùng để đo và kiểm tra các thông số cơ bản của thiết bị và thông số kiểm tra khi làm việc theo phương pháp súng phản xạ siêu âm (xem phụ lục 2). Cho phép sử dụng các mẫu chuẩn khác kèm theo thiết bị kiểm tra.

Trong trường hợp các cơ sở kiểm tra không có đầy đủ các bộ mẫu chuẩn thì có thể nhờ sự đỡ của các cơ quan chuyên môn để kiểm tra lại các thông số cơ bản của thiết bị theo định kỳ.

3. Chuẩn bị kiểm tra

3.1. Các mồi hàn được chuẩn bị để kiểm tra bằng siêu âm cần phải có hình dạng và kích thước vùng lặn cận mồi hàn thích ứng để đầu dò dịch chuyển đảm bảo soi được toàn bộ tiết diện của mồi hàn.

3.2. Bề mặt để dịch chuyển đầu dò phải được lót nhôm nên đạt độ bóng R₂₄₀ μm, không có lỗ, phải làm sạch các bụi bẩn kim loại và phủ một lớp mờ trường lóng tiếp xúc. Yêu cầu về làm bề mặt kiểm tra phải thoả mãn những điều kiện kỹ thuật đã được quy định

Trong thực tế khi kiểm tra thường gặp các bề mặt kim loại có độ phẳng lớn. Để đảm bảo tiếp xúc am tốt cần thiết phải chọn tần số thích hợp (xem bảng 1)

Bảng 1


Tần số (MHz)	Bước sóng λ , mm	0,05	0,3	0,5	0,9	1,2	$\frac{\lambda}{3}$
1	5,83						1,83
2	2,93				x		0,97
3	1,94			x			0,85
4	1,46			x			0,485
5	0,97		x				0,324

(x) Giới hạn sử dụng tần số làm việc phụ thuộc vào độ không phẳng của bề mặt kim loại kiểm tra.

3.3 Các ống hoặc các bình chứa, trước khi kiểm tra bằng siêu âm phải dỗ hết chất lỏng. Chỉ cho phép kiểm tra các ống và bình chứa có chất lỏng khi kiểm tra bằng phương pháp đặc biệt theo tiêu chuẩn kỹ thuật đã được qui định.

3.4 Góc của chùm tia siêu âm cũng như giới hạn vùng dịch chuyển đầu dò phải đảm bảo soi được toàn bộ tiết diện mối hàn bằng tia thẳng và tia phản xạ nhiều lần.

Độ di chuyển của đầu dò trong trường hợp này xem hình 1.

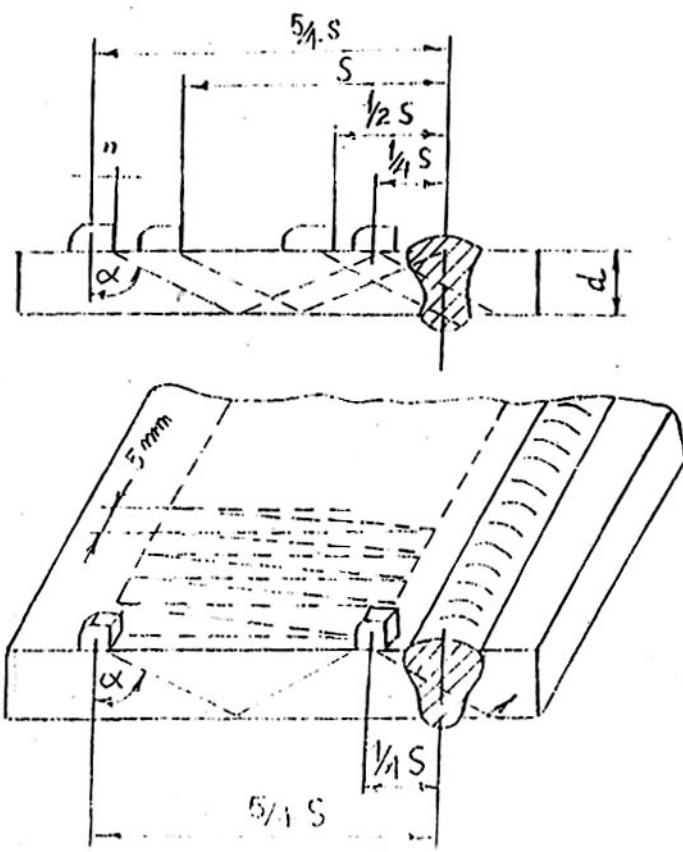

Hình 1

Trong đó

$$S = 2 \cdot d \cdot t_{gu}, \text{mm}.$$

d - bê dày của kim loại mồi hàn, mm,

α - góc khúc xạ của chùm tia siêu âm trong kim loại, độ.

Giá trị góc khúc xạ (α) của chùm tia siêu âm, thừa số 2 t_{gu} , liên quan tới bê dày của kim loại mồi hàn được chỉ dẫn ở bảng 2.

Bảng 2

Chiều dày của kim loại mồi hàn d , mm	Góc khúc xạ của chùm tia siêu âm, độ	Thừa số 2 . t_{gu}
đến 30	70	5,5
từ 30 đến 60	60	3,5
từ 60 trở đi	45	2,0


3.5. Thời gian quét trên màn ảnh câu máy cần đặt ở vị trí có đường quét lớn nhất, tương ứng với đường đi của chùm tia siêu âm. Trong kim loại mồi hàn.

3.6. Trước khi kiểm tra cần tiến hành kiểm tra các thông số cơ bản, tương ứng với các điều kiện kỹ thuật về kiểm tra :

- a) tần số dao động siêu âm ;
- b) độ nhạy quy ước và độ nhạy giới hạn ;
- c) góc khúc xạ của chùm tia siêu âm;
- d) sai số của bộ đo bê sâu :
- e) vùng chót;
- g) khả năng phân giải theo hướng soi siêu âm,
- h) khoảng nhô của đầu dò ;
- k) hình dạng và kích thước của biến tử áp điện trong đầu dò.
- l) kích thước quy ước nhỏ nhất của khuyết tật có thể phát hiện được khi có tốc độ quét chờ trước,
- m) độ kéo dài của súng phún.


Các thông số kiểm tra, phương pháp và chu kỳ kiểm tra lại các thông số cần tiến hành theo qui định kỹ thuật về kiểm tra

3.7 Các thông số ở mục 3.6 gồm c, a, b, e, g, h, được tiến hành kiểm tra theo các mẫu chuẩn N.I.N. 4 và các mẫu thí nghiệm (tư hình 2 đến hình 5)

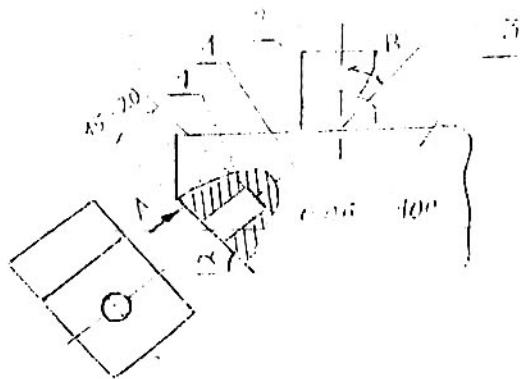


Hình 2

- 1- Đầu của lỗ phàn xa.
- 2- Đầu dò.
- 3- Khối kim loại kiểm tra.
- 4- Trục âm.

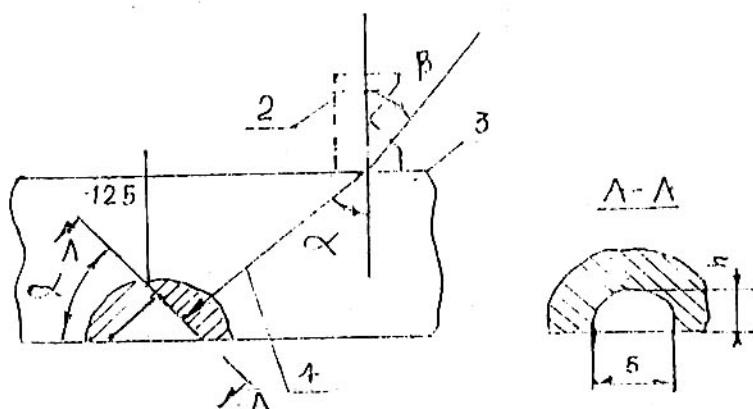



Hình 3

- 1- Măt phàn xa hình bán nguyệt
- 2- Đầu dò
- 3- Khối kim loại kiểm tra

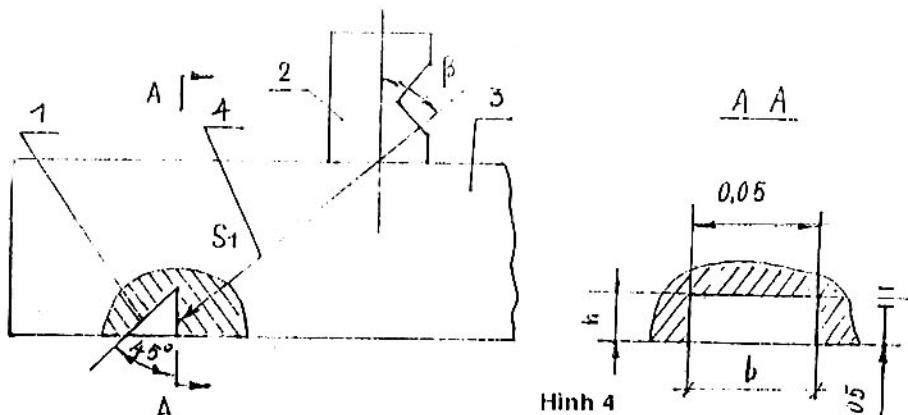

- 1- Mặt phẳng xạ góc
 2- Đầu dò
 3- Khối kim loại kiểm tra
 4- Trục âm

Hình 4

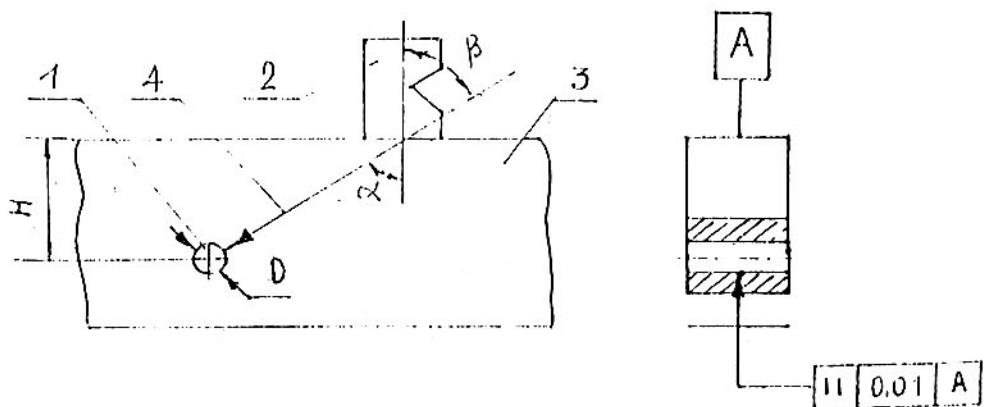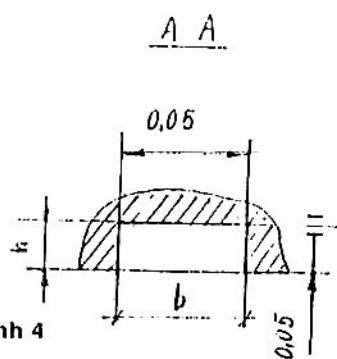

Hình 5

- 1- Lỗ hình trụ
 2- Đầu dò
 3- Khối kim loại kiểm tra
 4- Trục âm

Các mẫu thí nghiệm cần được già công từ các kim loại có tính chất âm học tương đương với kim loại của mối hàn cần kiểm tra.

Khi sử dụng các đầu dò có bệ mặt cong, cần phải theo sự chỉ dẫn của các tài liệu kỹ thuật về kiểm tra.

3.8. Tần số dao động siêu âm có thể đo bằng các phương pháp âm học gián tiếp nhờ các dao thoa kế hoặc bộ dò âm hoặc bằng các phương pháp kỹ thuật vô tuyến nhờ các máy phân tích phổ như: phương pháp phân tích tín hiệu phản xạ ở đầu dò từ bệ mặt phản xạ trụ cong theo mẫu chuẩn N-3 hoặc bằng phép đo chu kỳ dao động ở trong tín hiệu phản xạ gián tiếp nhờ các dao động dài rộng.

Cho phép xác định tần số siêu âm theo tương quan tỷ số của biên độ tín hiệu phản xạ trong mẫu chuẩn N-4 hoặc N-4A với biên độ tín hiệu phản xạ từ bệ mặt trụ cong mẫu N-3 theo hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật và kiểm tra.

Các giá trị tần số thích hợp trong kiểm tra :

- Nếu bệ dây kim loại kiểm tra $d < 8$ mm thì dùng tần số 4 MHz;
- Nếu bệ dây kim loại kiểm tra $d > 8$ mm thì dùng tần số 2 MHz ;

3.9. Độ nhạy qui ước được đo theo mẫu chuẩn N-1 tính bằng mm (đường kính lỗ phản xạ hình tròn), hoặc theo mẫu chuẩn N-2 tính bằng decibel (dB) nếu như thiết bị có bộ suy giảm.

Việc đo độ nhạy qui ước theo mẫu chuẩn N-1 được tiến hành ở nhiệt độ thích hợp với các qui định về kỹ thuật để kiểm tra. Độ nhạy qui ước được đo theo mẫu chuẩn N-1 và N-2 có thể so sánh với thực nghiệm.


3.10. Độ nhạy giới hạn của thiết bị với đầu dò cho trước (được đo bằng diện tích (mm^2) của lỗ dây phẳng ở mẫu thí nghiệm (hình 2) hoặc phản xạ góc (hình 4) hoặc lỗ hình trụ (hình 5). Độ cao h của mặt phản xạ hình quai cần lớn hơn bước sóng ngang siêu âm, tỷ số h/h của nó phải lớn hơn 0,4.)

Rã rông và chiều cao h của mặt phản xạ góc cần lớn hơn bước sóng ngang siêu âm 1/5 số h/h của nó cần lớn hơn 0,5 và nhỏ hơn 4 (xem hình 3 và 4).

Độ nhạy giới hạn S_0 tính bằng mm do theo mẫu thí nghiệm có bệ mặt phản xạ góc với diện tích S_1 được tính theo công thức :

$$S_0 = N \cdot S_1$$

Trong đó N - hệ số được xác định theo độ thi (hình 6)

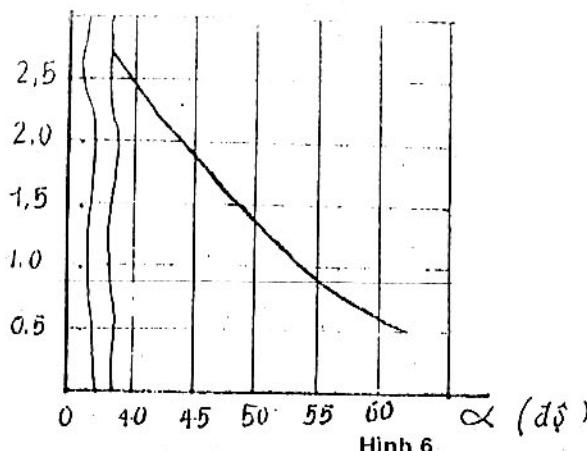

và phụ thuộc vào góc phản xạ α (đối với thép, nhôm, ti tan, và các hợp kim của chúng). Lỗ hình trụ 1 để hiệu chỉnh độ nhạy giới hạn, được gia công ở độ sâu $H = 44$ mm(xem hình 5). Khi xác định độ nhạy giới hạn cần tính đến độ già tăng độ nhạy do có sự khác nhau về bề mặt kiểm tra.

Khi kiểm tra các mối hàn có bể dầy nhỏ hơn 20 mm, đường kính và độ sâu H của lỗ hình trụ trong mẫu thí nghiệm sử dụng để hiệu chỉnh độ nhạy cần chọn thích hợp với các quy định kỹ thuật kiểm tra

3.11. Hình dạng và kích thước của dấu dò được kiểm tra theo tài liệu kỹ thuật hướng dẫn về thiết bị.

3.12. Kích thước quy ước cực tiểu của khuyết tật phát hiện khi có tốc độ quét cho trước được tiến hành xác định trên mẫu thí nghiệm tương ứng với các tài liệu quy định về kiểm tra.


3.13. Độ kéo dài của xung phát (xung thăm dò) của thiết bị siêu âm cần được quy định trước trong các tài liệu kỹ thuật về kiểm tra

4. Tiến hành kiểm tra



4.1. Khi kiểm tra các mối hàn có thể sử dụng các phương pháp sau : phương pháp xung phản xạ, phương pháp bóng âm hoặc phương pháp đối - bóng âm.

Khi sử dụng phương pháp xung phản xạ có thể dùng :



- Phương pháp hỗn hợp (hình 7);
- Phương pháp tách biệt (hình 7 và 8);
- Phương pháp tách biệt - hỗn hợp (hình 9 và 10).

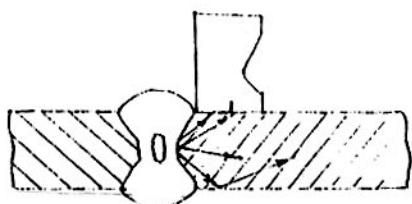


Hình 7

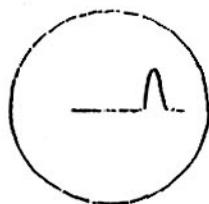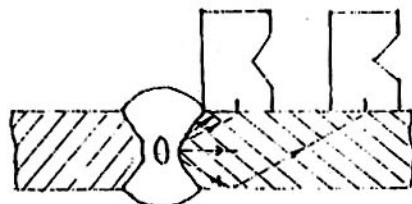

Hình 8

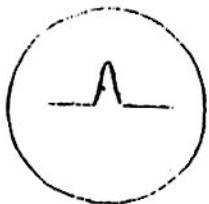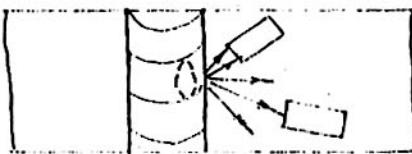

Hình 9


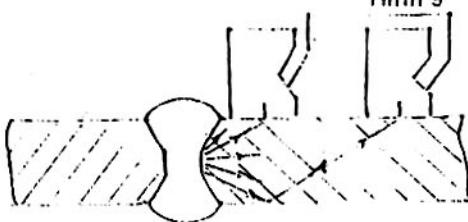


Hình 10



Khi sử dụng phương pháp bóng âm thì sử dụng đầu dò tách biệt nhau (đầu phát và đầu thu siêu âm riêng biệt nhau)

Còn ở phương pháp dò - bóng âm thì sử dụng đầu dò tách biệt hỗn hợp (chức năng và thu sóng siêu âm riêng biệt nhau nhưng được đặt trong một đầu dò).




4.2 Các mối hàn giáp mép sẽ được soi theo các sơ đồ ở hình 12 đến hình 14. Mỗi hàn hình chữ T thì theo sơ đồ hình 15 đến hình 17. Còn mối hàn ghép thì theo sơ đồ hình 18 đến hình 19

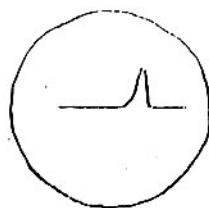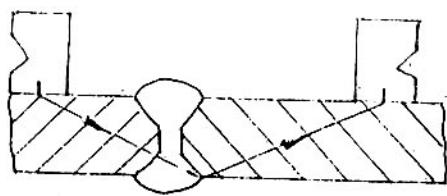


Hình 12

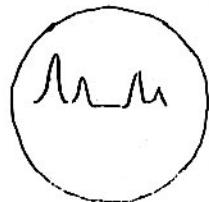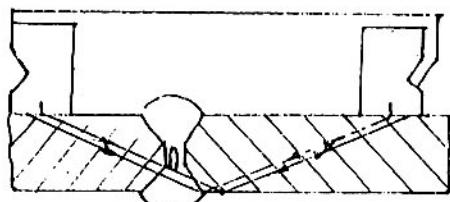


Hình 13

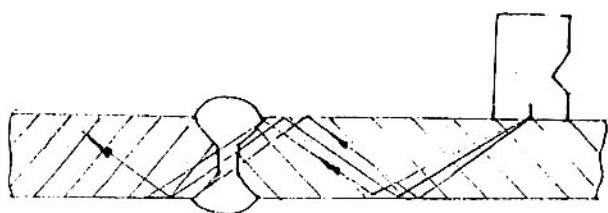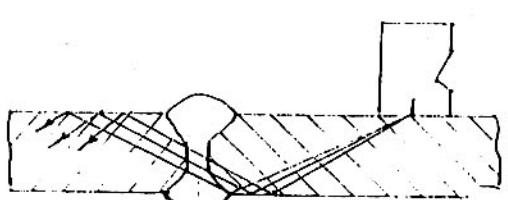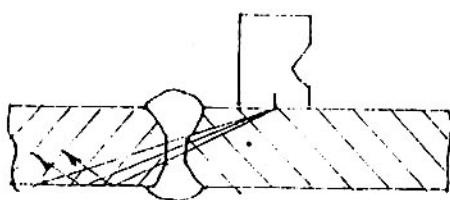


Hình 14

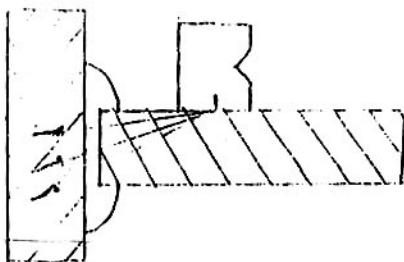


Hình 15

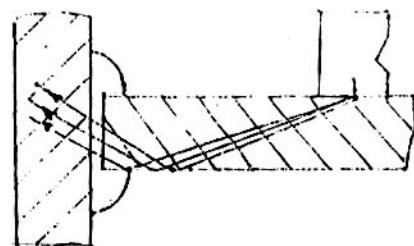

Hình 16

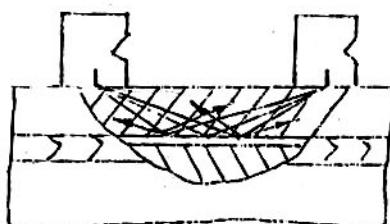

Hình 17

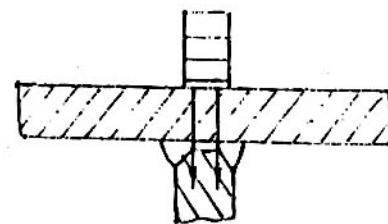

Hình 18



Hình 19




Cho phép tiến hành sử dụng các sơ đồ chiếu siêu âm khác được phổ biến trong các tài liệu kỹ thuật và kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm.

4.3 Tiếp xúc âm giữa đầu dò và kim loại kiểm tra có thể tiến hành theo phương pháp tiếp xúc hoặc phương pháp nhúng.

4.4 Khi tìm kiếm khuyết tật trong mối hàn, độ nhạy (độ nhạy qui ước hoặc độ nhạy giới hạn) cần được tăng lên tương ứng theo các tài liệu kỹ thuật về kiểm tra, phụ thuộc vào độ bóng bề mặt và mật phẳng liên hành kiểm tra.

4.5 Sợi mối hàn thực hiện theo phương pháp dịch chuyển đầu dò ngang - dọc, bước dịch chuyển các đầu dò không quá 5mm (xem Hình 20).

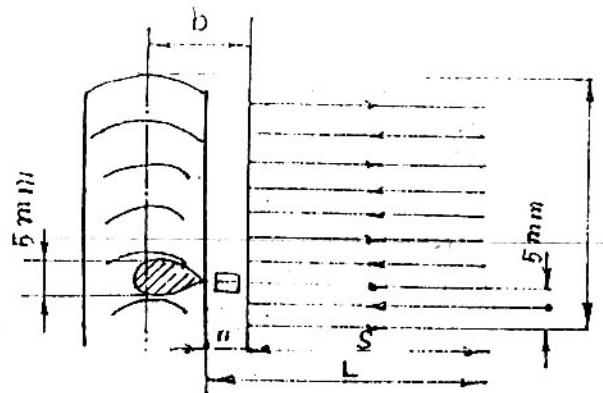

Hình 20

4.6 Nếu vật kiểm tra có bề dày khác nhau thì phải kiểm tra ở phần có thành mỏng.

5. Xử lý các kết quả kiểm tra

5.1. Đánh giá chất lượng mối hàn cần tiến hành tương ứng theo các yêu cầu chỉ dẫn trong các điều kiện kỹ thuật được phê chuẩn và chi tiết kiểm tra.

5.2 Để tiến hành đánh giá chất lượng mối hàn, cần thiết do các thông số cơ bản của khuyết tật



- a) diện tích tương đương hoặc biên độ phản xạ từ khuyết tật tính theo khoảng cách do giữa đầu dò đến khuyết tật;
- b) kích thước qui ước của khuyết tật;
- c) khoảng cách qui ước giữa hai khuyết tật liên tiếp nhau;
- d) do toạ độ khuyết tật;
- e) số lượng khuyết tật trên một đơn vị xác định độ dài mối hàn.

5.3. Diện tích tương đương của khuyết tật có thể xác định theo biên độ - khoảng cách - độ lớn kèm theo thiết bị, tương ứng với các hướng dẫn trong các tài liệu kỹ thuật về kiểm tra độ lớn khuyết tật.

5.4. Có thể sử dụng các giàn dò biên độ - khoảng cách - độ lớn kèm theo thiết bị, tương ứng với các hướng dẫn trong các tài liệu kỹ thuật về kiểm tra độ lớn khuyết tật.


5.5. Độ dài qui ước của khuyết tật L được tính bằng mm, tiến hành do trong giới hạn của hai vị trí mà ở đó biên độ xung phản xạ từ khuyết tật giảm đi 2 lần so với giá trị cực đại của nó (xem hình 21).

5.6 Khoảng cách L giữa các khuyết tật (xem hình 22) là khoảng cách giữa các vị trí ngoài cùng của đầu dò khi xác định độ dài của hai khuyết tật liên tiếp nhau

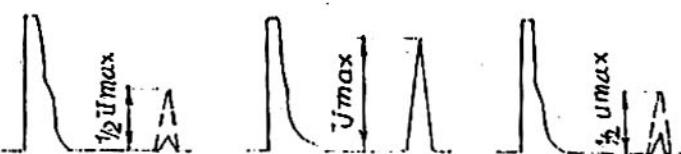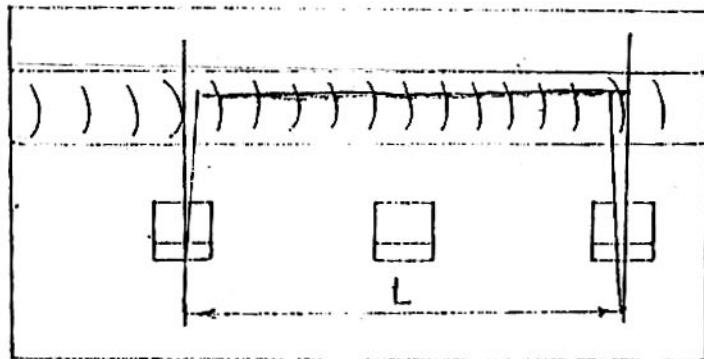

Hình 21

Sơ đồ xác định độ dài quí ước L của khuyết tật

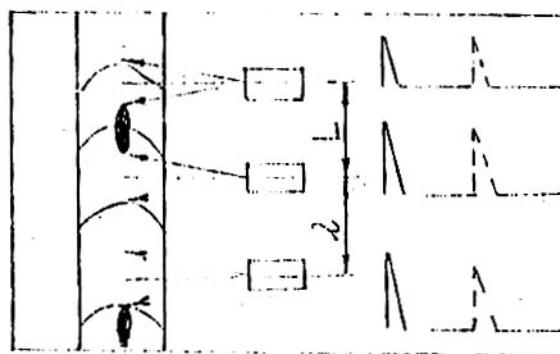

Hình 22

Sơ đồ xác định khoảng cách L giữa hai khuyết tật liên tiếp nhau

6 Trình bày các kết quả kiểm tra

6.1 Các kết quả kiểm tra cần được ghi vào biên bản kiểm tra siêu âm

Trong các biên bản kiểm tra bằng siêu âm, cần ghi rõ:

- a) dạng liên kết mối hàn, ký hiệu liên quan tới chi tiết kiểm tra;
- b) chiều dài đoạn đường hàn kiểm tra;
- c) các điều kiện kỹ thuật tiến hành kiểm tra:
 - + loại thiết bị siêu âm;
 - + tần số làm việc;
 - + góc nghiêng của đầu dò kiểm tra;
- d) các kết quả kiểm tra;
- e) ngày tháng năm tiến hành kiểm tra;
- g) họ và tên cán bộ kiểm tra

6.2. Khuyết tật trong mối hàn được chia thành từng nhóm, ký hiệu bằng các chữ cái lớn, trong từng nhóm được chia thành các phân nhóm cụ thể.

Tuy theo kết quả việc đo chiều dài qui ước của khuyết tật riêng biệt, chúng ta có những nhóm khuyết tật sau đây:

- a) khuyết tật điểm U : là khuyết tật có chiều dài qui ước $L \leq 10$ mm, bao gồm các khuyết tật sau đây:
 - As - rõ khi tròn;
 - Ab - rõ khi dạng ống;
 - Bo - xỉ da dạng;
 - Bc - xỉ dạng trắng;
 - Bd - xỉ kim loại.
- b) khuyết tật đường w : là khuyết tật có chiều dài qui ước $L > 10$ cm, gồm các khuyết tật sau đây:
 - Ac - rõ khi dạng chuỗi;
 - Bb - xỉ giải;
 - Da - khuyết tật chân mối hàn bị lún khi hàn một phía;
 - Db - khuyết tật chân mối hàn (có rãnh khía) khi hàn một phía;
 - Dc - khuyết tật mối hàn bị lệch mèp khi hàn 2 phía

c) khuyết tật một s là những loại khuyết tật sau:

- C - hàn không ngẫu (khuyết tật liền kề);
- Ea - nứt doc;
- Eb - nứt ngang;
- Ec - nứt tổ hợp (dạng chân chim).

Các dạng khuyết tật không phải lúc nào cũng có thể phân tích được một cách rõ ràng nhờ kết quả siêu âm, vì thế đòi hỏi người kiểm tra cần phải chú ý đến công nghệ hàn và khả năng phát sinh khuyết tật tương ứng với công nghệ hàn cho trước.

7. Trách nhiệm và an toàn lao động

7.1. Các cơ quan chuyên môn và việc kiểm tra siêu âm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật cần thiết và trong những trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra kết hợp bằng tia phóng xạ.

7.2. Người kiểm tra chịu trách nhiệm và các kết luận của mình ghi trọng biên bản kiểm tra siêu âm.

7.3. Khi tiến hành kiểm tra các thiết bị công nghiệp bằng phương pháp siêu âm người kiểm tra phải được hướng dẫn kỹ việc sử dụng thành thạo các thiết bị, nắm vững các qui tắc sử dụng an toàn các thiết bị điện.

Phụ lục I của TCVN 1548 - 87

Phần giải thích các thuật ngữ thường gặp trong tiêu chuẩn

Thuật ngữ	Định nghĩa hoặc cách xác định
1. Khuyết tật	Mọi sự sai lệch với phẩm chất bình thường làm sâu đặc tính phục vụ của kim loại hoặc chi tiết và làm kém phẩm chất phải loại bỏ các chi tiết đầu gọi là khuyết tật.
2. Độ nhạy qui ước	<p>Độ nhạy đặc trưng bằng phép do vị trí sâu nhất của lỗ phản xạ nhân tạo được gia công trên mẫu có các tính chất âm học xác định</p> <p>Khi kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm, độ nhạy qui ước xác định theo mẫu chuẩn N - 1 hoặc N - 2. Độ nhạy qui ước tính theo mẫu chuẩn N - 1 đó là độ sâu cực đại tính bằng mm của lỗ phản xạ hình trụ được ghi một cách linh cậy trên bộ chỉ thị của máy dò khuyết tật.</p> <p>Độ nhạy qui ước tính theo mẫu chuẩn N - 2 hoặc N - 2A tính bằng dexiben (dB), biểu thị bằng hiệu các chỉ số của bộ suy giảm tương ứng với giá trị suy giảm lớn nhất của xung phản xạ nhân tạo có trên mẫu chuẩn mà bộ chỉ thị của máy còn ghi được:</p>
3. Độ nhạy giới hạn	Độ nhạy giới hạn được xác định bằng diện tích nhỏ nhất (tính bằng mm ²) của lỗ dây phẳng có bề mặt vuông góc với trực âm của dấu dò, khi dấu dò làm việc trên mẫu mối hàn có dạng che cho trước, ở độ sâu cho trước tương ứng với hiệu chỉnh của máy mà bộ chỉ thị còn phát hiện được.
4. Trục âm của dấu dò	Tập hợp các điển hình học trong trường sóng âm của dấu dò có giá trị cường độ âm lớn nhất.
5. Điểm phát của chùm tia	Điểm phát của chùm tia siêu âm là điểm cắt âm dấu dò với mặt tiếp xúc kim loại kiểm tra.
6. Khoảng nhô của dấu dò	Khoảng nhô của dấu dò là khoảng cách tính từ điểm phát của chùm tia siêu âm tới mặt trước của lăng kính dấu dò nghiêng.
7. Góc khúc xạ chùm tia	Góc khúc xạ chùm tia siêu âm trong kim loại kiểm tra được xác định bằng góc giữa pháp tuyến với bề mặt dấu dò và đường nối tâm của các lỗ phản xạ hình trụ với điểm phát của chùm tia siêu âm ở vị trí đặt dấu dò khi có tín hiệu phản xạ lớn nhất


Thuật ngữ	Định nghĩa hoặc cách xác định
8. Vùng chết	Vùng gần bề mặt tiếp xúc của mối hàn mà khuyết tật có trong vùng đó mà không phát hiện được tương ứng với mức hiệu chỉnh thiết bị cho trước.
9. Khả năng phân giải theo hướng phát triển siêu âm	Khả năng phân giải của thiết bị theo hướng phát triển của chùm tia siêu âm được đặc trưng bằng khoảng cách nhỏ nhất giữa hai khuyết tật phân phôi đọc theo hướng phát triển của chùm tia mà thiết bị có thể phân biệt được trên màn ảnh hiện sóng. Khả năng phân giải ở mức hiệu chỉnh cho trước của thiết bị còn có thể đặc trưng bằng thời gian ngắn nhất các tín hiệu phản xạ mà mặt trước của xung sai không che khuất mặt sau của xung trước nó.
10. Bề mặt tiếp xúc	Bề mặt của mối hàn mà trên đó dịch chuyển dấu dò trong quá trình kiểm tra.
11. Phương pháp tiếp xúc	Phương pháp truyền năng lượng sóng âm qua một lớp mỏng của mối trường làm chất tiếp xúc giữa dấu dò và bề mặt kiểm tra của mối hàn.
12. Phương pháp nhúng	Phương pháp truyền năng lượng sóng âm qua một lớp chất lỏng mà mối trường tiếp xúc được chừa giữa dấu dò và bề mặt kiểm tra của mối hàn. Bề dày lớp tiếp xúc lớn hơn 1/2 bước sóng siêu âm liên truyền trong môi trường đó.
13. Sai số của bộ đo bể sampus	Sai số của phép đo khoảng cách từ điểm phát chùm tia tới lỗ phản xạ nhân tạo được chế tạo từ mẫu chế tạo cụ thể.
14. Độ kéo dài của xung phát	Độ kéo dài của xung phát (μs) của tín hiệu phản xạ từ bề mặt trung gian ở mẫu chuẩn N - 5, đo ở mức 1/10 của biên độ lớn nhất.

(Tham khảo)

Các Mẫu Chuẩn

I. Mẫu chuẩn N - I (hình 1) dùng để xác định độ nhạy qui ước (min), kiểm tra khả năng phân giải, độ chính xác của thước đo chiều sâu của thiết bị và góc nghiêng của làng kính đầu dò.

Mẫu chuẩn N-I cần phải bằng thuỷ tinh hữu cơ theo điều kiện kỹ thuật qui định. Hệ số suy giảm sóng siêu âm trong mẫu chuẩn ở tần số $2,5 \pm 0,2$ MHZ và ở nhiệt độ $20 \pm 5^\circ\text{C}$ cần phải bằng $0,45 \pm 0,01$.

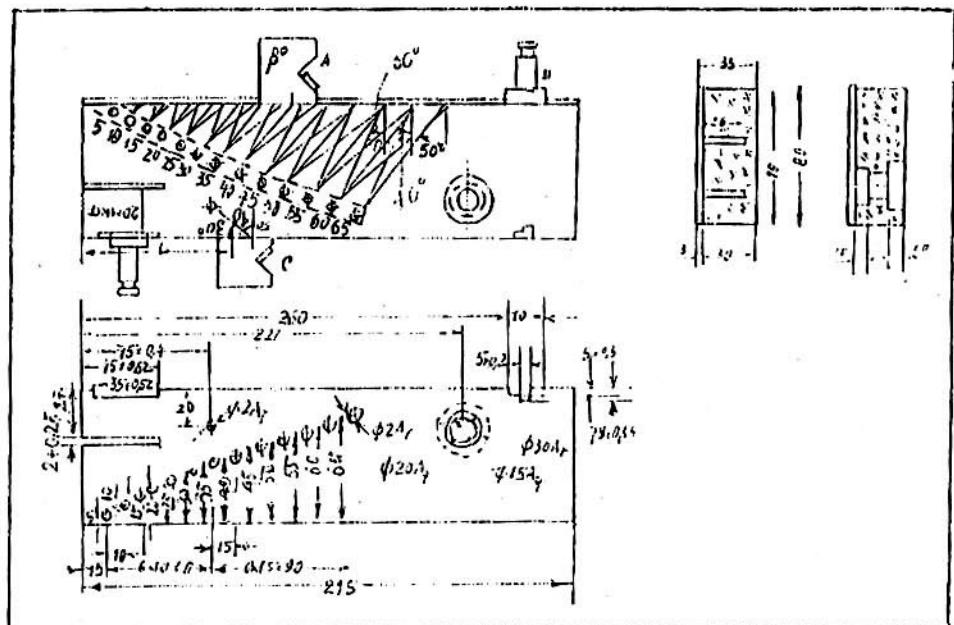

Hình 1 - Mẫu chuẩn N-I


Độ dài L chọn theo trị số góc khúc xạ của tia siêu âm và phải thỏa mãn những trị số được qui định trong bảng 1.

Bảng 1

α	độ	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0
L	mm	11,5	14,0	16,8	20,0	23,8	28,6	34,6

2. Mẫu chuẩn N-2 (hiện 2) sử dụng để xác định sai số của bô do bể sét, góc dẫn chum lia (góc khúc xá) vào kín loại kiểm tra, kiểm tra vùng chát của thiết bị với dấu dò để sử dụng khi kiểm tra các liên kết của thép ít cac bon và các hợp kim thấp của chúng (phản giải thích của thuật ngữ xem ở phụ lục 1).


Khi thiết bị sử dụng có bộ suy giảm thì mẫu chuẩn N - 2 được sử dụng để xác định độ nhạy qui ước linh bằng dêxiben (dB), đồng thời xác định độ nhạy giới hạn khi kiểm tra các liên kết hàn từ thép ít các lỗ và các hợp kim thấp của thép.

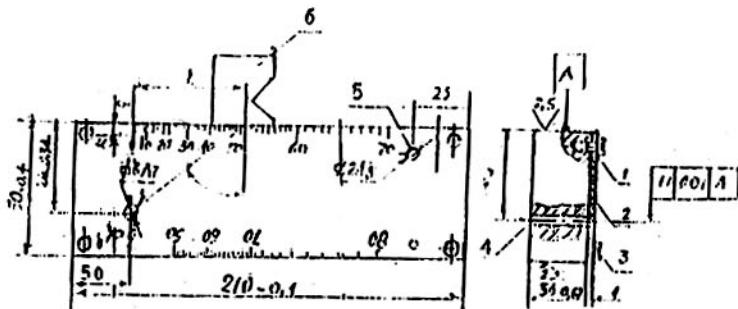

Hình 2 - Mẫu chuẩn N-2

- 1 - Thước đo
 - 2 - Vít
 - 3 - Mẫu kim koai thép K - 20
 - 4 - Lỗ để xác định góc khúc xạ, độ nhạy qui ước và độ nhạy giới hạn.
 - 5 - Lỗ để kiểm tra vùng chất
 - 6 - Đầu đòn

Khi tiến hành kiểm tra các liên kết hàn từ các kim loại khác, để xác định góc khúc xạ của lia siêu âm và kiểm tra vung chồi, đồng thời để xác định độ giới hạn khi sử dụng thiêt bị có bộ suy giảm thì cần chuẩn bị mảnh chaaS N - 2A (hình 33).

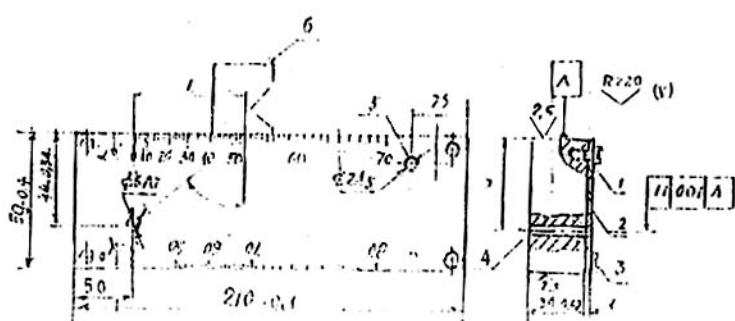

Hình 3 - Mẫu chuỗi N - 2A

- 1 - Thước đo
- 2 - Mẫu làm từ kim loại kiểm tra
- 3 - Vit
- 4 - Lỗ để xác định góc khúc xạ và độ nhạy giới hạn
- 5 - Lỗ để xác định vùng chói
- 6 - Đầu dò

Lỗ 5 ở mẫu chuẩn N - 2A cần phải có độ sâu H_1 kể từ bê mặt kiểm tra độ H_1 được chỉ dẫn theo điều kiện kỹ thuật đã qui định để kiểm tra. Thước đo ở các mẫu chuẩn N - 1 và N - 2A được chia độ tương ứng với biểu thức :


$$L = H_1 \cdot \tan \alpha$$

Trong đó :

H_1 - Độ sâu phân bố tinh từ tâm của lỗ phán xạ 4. Điểm O của thang đo căn trùng với trục âm được nối từ tâm của lỗ thăng góc với bê mặt của mẫu.

Thời gian lan truyền của sóng siêu âm tới và phản xạ được chỉ dẫn ở mẫu N - 2 và N - 2A bằng 20 ± 1 micro giây.

3. Mẫu chuẩn N - 3 (hình 4)

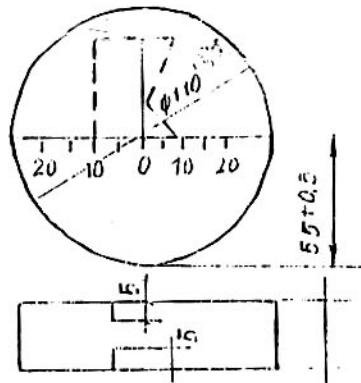

Hình 4

Mẫu chuẩn N - 3 dùng để xác định điểm phát của chùm tia siêu âm O vào kim loại và khoảng nhỏ n của đầu dò. Mẫu chuẩn N - 3 được gia công từ loại thép II các bon (K - 20). Trên các bê mặt bén và bê mặt làm việc của mẫu cần được khắc các đường qua tâm của vòng tròn, ở hai phía của bê mặt làm việc có kè thước do.

Điểm O của thước do cần phải trùng với tâm của mẫu

Khi kiểm tra các liên kết từ kim loại có vận tốc lan truyền của sóng với góc tối hạn thứ hai trong thép II các bon (K - 20) để xác định điểm phát và độ nhạy n của đầu dò cần sử dụng mẫu thí nghiệm được chế tạo từ vật liệu kiểm tra tương ứng như hình 4.


Trong thiết bị kiểm tra bằng tay hoặc kiểm tra tự động cho phép sử dụng các mẫu chuẩn N - 1 và N - 2 hoặc các mẫu thí nghiệm được chỉ định trong các điều kiện kỹ thuật qui định độ kiểm tra dò nhạy và/or độ nhạy.

α Độ (sai lệch giới hạn $\pm 15^\circ$)	40	50	55
S ,mm (Sai lệch giới hạn $+0,1\text{mm}$)	42,5	35,5	34,5

Cho phép sử dụng thiết bị không có các phụ tung và các bộ phận dùng để xác định các thông số quét dò dịch chuyển đầu dò bằng tay.

5. Mẫu chuẩn quốc tế N° – 1 (hình 7) thường được dùng để hiệu chỉnh các thông số sau :

- a) Hiệu chỉnh quá trình quét theo chiều sâu và kiểm tra đường quét. Khi dò đầu dò đặt ở các vị trí A, B hay C thuộc vào chiều dài chi tiết kiểm tra. Hiệu chỉnh quá trình quét trong trường hợp dùng sóng ngang thực hiện bằng đầu dò thẳng vị trí D, với thời gian lan truyền, giả thiết là sóng ngang trên khoảng cách 50 mm bằng thời gian lan truyền của sóng dọc trên khoảng cách 90 m.
- b) Điều chỉnh và kiểm tra độ nhạy khi dùng đầu dò thẳng người ta đặt ở vị trí E khi dò nhạy lớn hơn hay ở vị trí độ nhạy nhỏ, trường hợp thứ nhất là số do độ nhạy bằng số do tín hiệu phản xạ đáy, còn trường hợp thứ hai là biên độ tín hiệu phản xạ từ lỗ có đường kính 1,5mm. Nếu dùng sóng ngang thì đầu dò nghiêng đặt ở vị trí F và số do độ nhạy và độ lớn tín hiệu phản xạ từ lỗ có đường kính 1,5mm
- c) Kiểm tra khả năng phân giải bằng sóng dọc thì đặt đầu dò ở vị trí H.
- d) Kiểm tra dung chốt khi dùng sóng dọc, đầu dò đặt ở vị trí F và G.
- e) Xác định tần phát và sóng khúc xạ chùm tia.
- f) Xác định vị trí điểm đầu trên đường quét và đánh giá định hướng trường âm của đầu dò nghiêng.

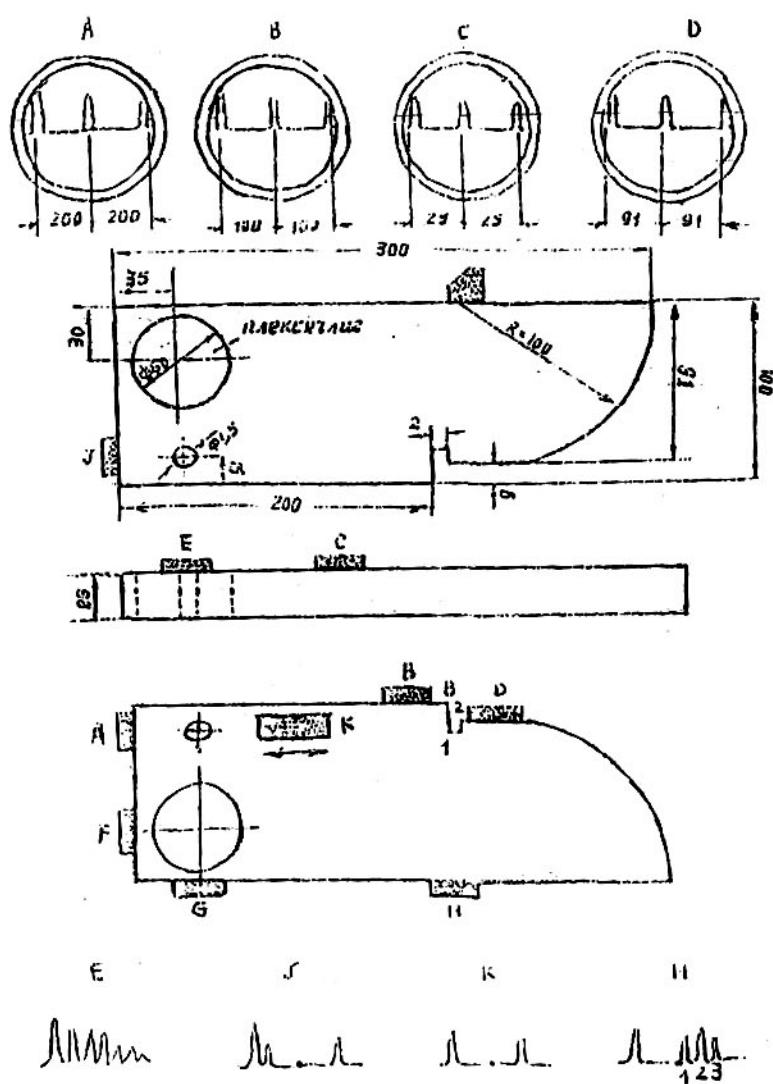

Hình 7